

deli得力

人民币鉴别仪(点验钞机)

使用手册

USER'S MANUAL



JBYD 3909A(C)

■ 合金窗察币 ■ 全彩鉴别 ■ 数字化处理 ■ 智能化系统

感谢你选购我们公司产品



此为A级产品，在生活环境中，可能会造成无线电干扰。
在这种情况下，需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

目 录

安全注意事项与保养	1
仪器拆封	1
技术指标	2
后部结构介绍	2
操作指南	3
└─ 正确的点钞操作方法	3
机器外部构造	4
功能使用说明	4
常见故障分析及排除	6
└─ 进钞台调整方法	6
└─ 故障自诊断	7
└─ 简单的故障检查与排除	8
└─ 易损件更换方法	9
产品保修卡	10

安全注意事项与保养

1. 本机所连接的电源插座必须有良好的接地，并且使用的电压值应在规定的范围以内。
2. 本机应在 0°C — 40°C 的温度中工作，如在 0°C 以下或 40°C 以上时会使机器难以正常工作。
3. 使用本机时，应避开可能对电网产生强干扰的用电电器(如手机、电钻、电焊机等)，应避开强光直射和强磁场干扰，以免造成鉴别失灵。
4. 应定期清除机内积尘，清尘时务必关闭电源，拔掉电源插座。
5. 长时间不使用或操作人员离开时，务必切断电源。
6. 当发生下列情况时，应切断电源并通知专业维修人员进行维修：
 - A. 液体洒到机器上时
 - B. 机器严重摔坏时
 - C. 机器性能有异常变化时
 - D. 按说明书正确操作，仍不能正常工作时

仪器拆封

请您检查仪器外观是否完好无损，清点所有附件。点钞机包装箱内应包括下列物件：**如有缺损，请与经销商联系！**

说明书一本(内附保修卡)



电源线一条




清洁毛刷一把




技术指标

- 整机重量: 4.6kg
- 电源: AC220V(1±10)% 50Hz
- 电流: 0.4A
- 功率: ≤80W
- 保险管电流: 2A
- 环境温度: 0°C~40°C
- 外形尺寸: 295x235x200mm
- 点钞尺寸: 长度110~165mm, 宽度50~110mm
- 票额厚度: 0.075~0.15mm
- 进钞容量: 15mm
- 接钞容量: 30mm
- 计数显示屏范围: 1~999张
- 预置数显示屏范围: 1~100张

后部结构介绍

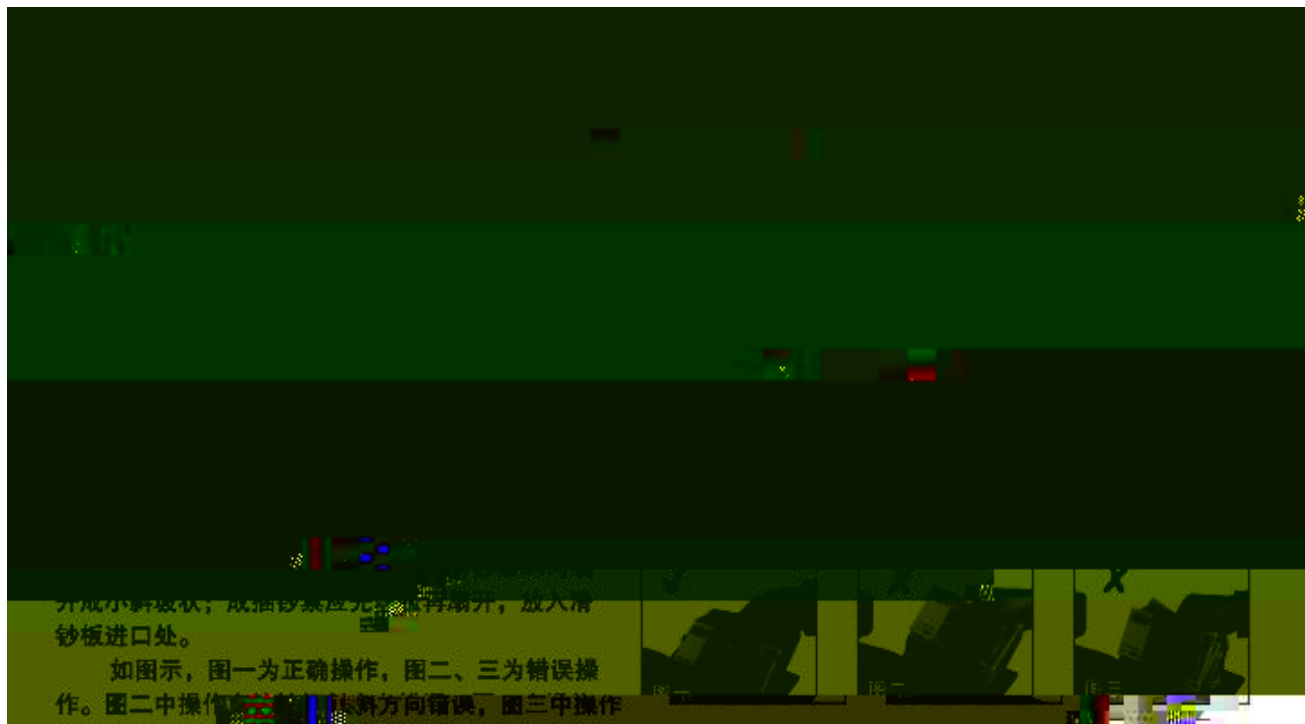

机器外部构造

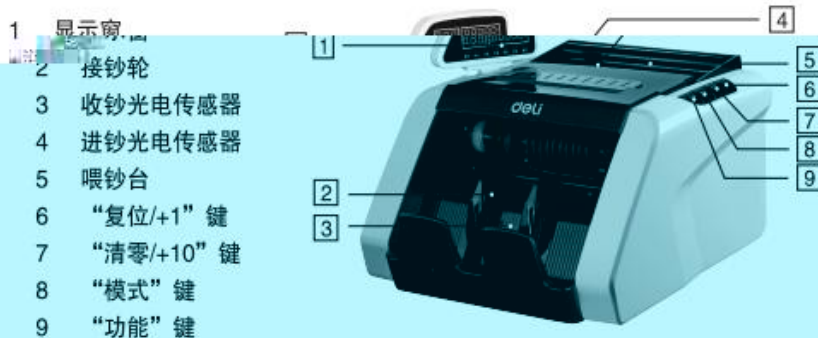

智能: 可清点第五套5元以上人民币, 清分出不同面值的夹张币, 具有极强的鉴伪能力。
合计: 在混合点检第五套人民币时, 显示窗实时显示所点检纸币的合计总金额, 并具鉴别功能。

能使用说明

功

分版：能清分出第五套人民币不同面值的夹张币，同时具有极强的鉴伪能力。

计数：可混合清点不同版本和不同面值的纸币人民币，特别适用于清点低面值纸币人民币和票据。

模式

按下“模式”键切换“预置状态”、“累加状态”。显示屏上相应指示灯亮，说明已处于相应的功能状态。

预置方式：点按1次“模式”键，显示屏上显示“预置”，显示屏下方显示100。在收钞口无纸币情况下用“清零/+10”和“复位/+1”键可重新设定预置张数。在点钞计数到预置数值时，机器自动停止，从收钞口取走纸币或按“复位”键可直接进行下次进钞点数。取消预置方式：点按1次“模式”键即可退出。

累加方式：点按2次“模式”键，显示屏上相应的“累加”灯亮，即已打开累加方式。每次清点完一批纸币，其清点数与上次的数据在显示屏计数窗口显示。取消累加方式，再按“模式”键，“累加”字样消失。

■ 清 零

在电机停止运转及不报警的任何状况下可清零当前数值，报警状态下点按“清零”键可退出报警状态。

■ 复 位

在电机停止运转及不报警的任何状况下可清零当前数值，且启动电机。报警状态下点按“复位”键退出报警状态。

■ 语音报警

开机出现欢迎语，点钞报警时，语音提示伪钞结果；按住“复位”键开机，开启或关闭语音功能。

■ USB在线升级功能

请登入得力官网www.nbdeli.com,点击右上角“客户服务”选择：“售后服务”，点击“技术信息”输入ID: delikh
密码: 000000 下载“点钞机在线升级平台”，按说明既需要操作升级。


E2※	取纸异常	E5※	磁阻异常	E8※	幅面异常或连张
E3※	计数不准	E6※	安全线异常	E9※	分版

常见故障分析及排除

■ 进钞台调整方法

当出现进钞不畅或点数不准时，可通过调节喂钞台调节螺丝，调整阻力片与捻钞轮之间的间隙，然后手持一张钞票放入捻钞轮与阻力片之间，感到有拉力（约0.5KG拉力）即可（顺时针方向收紧，逆时针方向放松）。

喂钞台调节螺丝 ▶

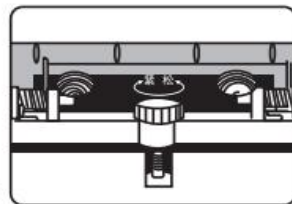

常见故障分析及排除

■ 故障自诊断














机器开机时，将会进行自动诊断，如有异常，将在显示屏显示故障代码，具体如下：

显示屏显示	故障原因	排除方法	显示屏显示	故障原因	排除方法
CE1	左计数对管电路故障	检查线路或更换对管	CEA	紫光电路故障	检查线路或更换传感器
CE2	右计数对管电路故障	检查线路或更换对管	CEB	长磁头电路故障	检查线路或更换长磁头
CE3	宽度检出槽型光耦电路故障	检查线路或更换传感器			
CE4	喂钞台进钞光电传感器故障	检查线路或更换传感器			
CE5	收钞光电对管电路故障	检查线路或更换传感器			
	左磁头电路故障	检查线路或更换左磁头			
	右磁头电路故障	检查线路或更换右磁头			

常见故障分析及排除

■ 简单的故障检查与排除

在要求维修之前，请先自行检查下列各点：

机器停止	 <p>(插好电源插头)</p>	 <p>(开启电源)</p>	 <p>(请维修人员更换保险管座内的保险丝)</p>	 <p>(调整电压)</p>
工作	1. 电源插头两端是否分别插入插座和机器?	2. 是否停电或没开开关?	3. 保险丝是否已被烧断?	4. 使用电源电压是否过低? AC220V±10%
启动	 <p>(清扫进纱传感器)</p>	 <p>(接好连线)</p>	 <p>(更换传送带)</p>	 <p>调节</p>
刀式失灵	1. 进纱传感器是否积尘?	2. 接纱器与主电路板连线是否中断?	3. 主传送带是否断裂?	4. 机器是否卡纱? (清除卡纱并
调节杆)	调整送纱台位置	 <p>(清扫左、右计数臂)</p>	 <p>(更换橡胶配件)</p>	 <p>(按正确的放纱示意图(第</p>
去操作)	1. 送纱台位置是否已调试好?	2. 计数传感器是否积尘?	3. 阻力皮、捻纱轮是否严重磨损?	4. 放纱器正确?
页)	计数不够准确	重新选择您需要的功能键	 <p>更换</p>	 <p>调整</p>
	识别不准	1. 功能是否选择正确?	2. 宽度槽形光耦是否失效?	3. 磁性传感器间隙是否不对?

常见故障分析及排除

■ 易损件更换方法

1. 当阻力片严重磨损时，需更换阻力片。抽出喂钞台托钞板，用手按下滑钞板，拿出已被磨损的阻力片，换上新的阻力片后再按原样复原即可。

2. 当钞轮的磨损时，会造成卡钞、退钞、拒钞等现象。当钞轮的磨损严重时，可用砂纸或锉刀将左右两侧的齿面打磨平整，并用砂纸将齿面打磨光滑，然后将钞轮放回原位即可。

3. 当钞轮的齿面出现裂纹时，应立即更换新的钞轮。



保修卡

产品信息

公司的产品。为确保用户利益，凡购买本公司产品均

提供换货服务；
凡发生故障时，由本公司

根据故障情况提供免

费维修服务之

费用。

服务电话：800-8574-008

的用户，如果

产品质量问

题，请提供免

费服务之

费用。

费用。

费用。

或特约维修站联系。

务的凭证，此卡须

收费维修。

保管不当而造成损

坏者恕不

赔偿。

出厂编号

生产日期

联系人

联系电话

联系地址

联系手机

联系传真

联系电邮

发票号码

维修人

客户签字

日期

出厂编号

生产日期

联系人

联系电话

联系地址

联系手机

联系传真

联系电邮

发票号码

维修人

客户签字

日期

到货日期：
 年 月 日

 年 月 日

名称		出厂编号		联系人	
型号		生产日期		联系电话	
规格				联系地址	
配置				联系手机	
重量				联系传真	
体积				联系电邮	
功率				发票号码	
电压				维修人	
用途				客户签字	
产地				日期	
品牌					
现状					
维修结论					
维修日期					
维修地点					
维修人员					
客户签字					
日期					
现状					
维修结论					
维修日期					
维修地点					
维修人员					
客户签字					
日期					
现状					
维修结论					
维修日期					
维修地点					
维修人员					
客户签字					
日期					

此联沿虚线剪下。

经销商保管

行业标准 GB 16999-2010

得力集团有限公司
DELI GROUP CO., LTD

地址：浙江宁海得力工业园
全国服务热线：400-180-0555
<http://www.rbdeli.com>
MADE IN CHINA

保留备用



生产许可

全国工业产品生产许可证
XK09-001-00077